제 716 호

❹공개일자 서기 1991. 3. 29

①공개번호 91- 4927

②출원일자 서기 1990, 8, 14

② 출원번호 90-12522

③ 우선권주장 ② 1989. 8. 15 ③ 미국(US) ⑤ 07/3937894 심사청구 : 없음

②출원인 발명자 월

윌리암 애치, 에드폰스톤

미합중국 캘리포니아 애플 밸리 시팅 불 로드 22775

❸대리인 변리사 박 장 원

(전 2 면)

### **©**기화기


#### 50특허청구의 범위

- 1. (a) 공기흄입단부, 공기배출단부, 및 상기 흡입단부에서 상기 배출단부로 연장되는 쓰로트를 갖는 몸체, (b) 상기 몸체에 연결되고 상기 쓰로트와 통하는 배출구를 갖는 연료 공급관, (c) 쓰로트의 차단않된 부분을 변경하도록 상기 쓰로트를 가로질러 이동하도록 몸체의 상기 흡입단부와 배출단부 중간에서 상기 몸체내에 이동가능하게 설치된 드로를 활주부재, (d) 연료공급을 제어하기 위하여 상기 연료공급관내로 하향연장된 제측봉 (e) 공기호름을 압박하여 공기 속도를 중가시키고 난류를 감소하도록 상기 흡입단부에서 상기 계측봉 주위로 공기 호름을 편향하기 위하여 상기 계측봉에 인접한 상기 쓰로트내의 흡입단부측상에 배치된 수단으로 구성된 것을 특징으로하는 기화기
- 2. 제1항에 있어서, 상기 공기호를 편향수단을 상기 쓰로트를 횡방향으로 가로질러 연장되는 폐기형 바로 구성되고, 상기 바는 상기 흡입단부 쪽으로 향하는 뽀쪽한 부분 및 외향 및 뒤쪽으로 테이퍼진 측벽을 갖는 것을 특징으로하는 기화기,
- 3. 제2항에 있어서. 상기 연료공급관은 상기 몸체의 하측에 연결되고, 상기 계측봉은 상기 드로를 활주부재에 연결되고, 상기 계측봉은 상기 활주부재가 개방위치로 이동한때 상기 편향바의 뒤에 배치되며, 상기 편향바는 공기 호름을 상기 계측봉 주위에서 편향시켜 연료공급관에서 더욱 신속하게 연료를 빨아울리도록 상기 계측봉 뒤에 향상된 진공을 발생시키는 것을 특징으로하는 기화기.
- 4. 제3항에 있어서, 상기 편향바는 상기 드로틀 활주부재의 하단 전방연부에 연결되어 그곳에서 하향연장되며, 상기 몸체는 상기 활주부재가 폐쇄위치에 있을때 상기 편향바를 수납하는 흉이 그 저부에 제공된 것을 특징으로하는 기화기.
- 5. 제2항에 있어서, 상기 편향바의 전방부는 테이퍼지고 후방부는 직선형태이어서 상기 계측봉에서 종방향 공 기호름이 발생하는 것을 특징으로하는 기화기
- 6. 제5항에 있어서, 상기 테이퍼진 전방부의 길이는 편향바전체 길이의 약3/4이고 상기 직선상 후방부의 길이는 편향바 전체길이의 약1/4인 것을 특징으로하는 기화기.
- 7. 제6항에 있어서, 상기 테이퍼진 전방부에서 상기 직선상 후방부로는 스무스하게 변이되어 공기호름의 난류 화를 취소로하는 것을 특징으로하는 기화기.
- 8. 제2항에 있어서, 상기 편향바의 후방단부는 상기 계측봉의 폭보다 약간 큰 폭을 갖는 것을 특징으로하는 기화기

- 9. 제8항에 있어서, 상기 편향바의 후방단부는 상기 계측봉의 폭보다 약5/1000인치 넓은 것을 특징으로하는 기화기.
  - 10. 제2항에 있어서, 상기 편향바는 상기 계측봉 앞에 1/4인치 떨어져 위치하는 것을 특징으로하는 기화기.
  - 11. 제2함에 있어서, 상기 편향바의 후방단부는 상기 활주부재의 전방패널에 인접하게 위치하는 것을 특징으로 하는 기화기.
    - ※ 참고사항: 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

### 도면의 간단한 설명

제1도는 본 발명의 제1실시예에 따른 공기 편향바를 포함하는 기화기의 단면도, 제2도는 제1도의 2-2선을 따라 취한 기화기의 평단면도.

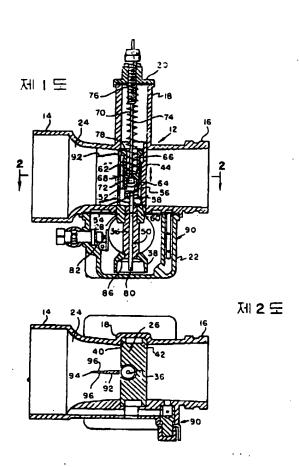

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES

	GRAY SCALE DOCUMENTS
<b>u</b> 1	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
<b>O</b> 1	REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.